



Sécurité automobile
Renseignements : 1 800 333-0371

TP 14566 - Avis public
Ensemble de retenue d'enfant
2021-P02 E
20 décembre 2021

Sièges d'auto convertibles Clek Foonf et Fflo – Le coussin du siège en mousse peut présenter un risque d'étouffement

Fabricant et importateur :	Clek, Inc. 226, chemin Lesmill Toronto ON M3B 2T5
Service à la clientèle :	1 866 656-2462
Modèles et numéros de modèles concernés :	Sièges d'auto convertibles Clek Foonf et Fflo : Nom du modèle : Clek Foonf Numéros de modèle : FO12C1, FO14C1, FO15C1, FO16C1, FO17C1, FO18C1 et FO19C1 Nom du modèle : Clek Fflo Numéros de modèle : FL15C1, FL16C1, FL17C1, FL18C1 et FL19C1
Dates de fabrication :	Fabriqués avant le 21 mai 2021
Nombre d'unités :	98 048
Répartition géographique :	Partout au Canada

Enjeu :

Clek Inc. informe le public qu'il peut être possible pour un enfant de placer ses doigts dans l'ouverture de la boucle d'entrejambe et de gratter le coussin de siège en mousse des sièges concernés. Après des grattements répétés, un enfant peut être en mesure de retirer de petits morceaux de mousse de polypropylène expansé (EPP) et de se les mettre dans la bouche, le nez ou les oreilles.

Cet avis ne concerne que les sièges d'auto convertibles Clek Foonf et Fflo fabriqués avant le 21 mai 2021.



Figure 1. Ouverture de la boucle d'entrejambe



Figure 2. Coussin de siège en mousse EPP

Risque lié à la sécurité :

Les enfants pourraient s'étouffer avec les petits morceaux de mousse qui sont retirés du siège. La mousse du siège n'est pas toxique et ne rendra pas l'enfant malade en cas d'ingestion.

Clek a porté ce problème à l'attention de Transports Canada après avoir reçu des rapports indiquant que des enfants grattaient le coussin de siège en mousse EPP aux États-Unis.

À ce jour, ni Clek ni Transports Canada n'ont reçu de rapport similaire de la part de propriétaires de sièges canadiens. Aucun cas d'étouffement ou de blessure quelconque n'a actuellement été signalé au Canada ou aux États-Unis.

Mesures prises par l'entreprise :

Afin d'éviter ce risque, Clek a conçu une garniture en plastique pour recouvrir la mousse autour de l'ouverture de la boucle d'entrejambe. L'entreprise fournira une trousse de réparation aux propriétaires des sièges d'auto concernés.

Tous les sièges d'auto Clek Foanf et Fllo fabriqués le ou à partir du 21 mai 2021 sont équipés de cette garniture en plastique.



Figure 3. Coussin de siège en mousse EPP avec garniture en plastique installée

Recours des consommateurs :

Clek enverra un avis à tous les propriétaires enregistrés des sièges d'auto concernés. Cet avis expliquera le problème et inclura des instructions sur la manière d'obtenir une trousse de réparation gratuite.

Si vous n'avez pas enregistré votre siège d'auto, ou si vous avez déménagé, contactez Clek pour recevoir une trousse de réparation gratuite. Assurez-vous d'avoir les renseignements suivants en main lorsque vous contactez Clek :

- le numéro de série de votre siège d'auto;
- sa date de fabrication;
- votre adresse postale mise à jour.

Vous pouvez contacter Clek :

- en ligne : www.clekinc.ca/insertcoussindesiège
- par courriel : seatcushioninsert@clekinc.com
- par téléphone : 1 866 656-2462

Clek a indiqué qu'il est sécuritaire d'utiliser votre siège d'auto en attendant de recevoir une trousse pour corriger le problème.

Une fois que vous avez reçu la trousse, installez la garniture en plastique en suivant les instructions fournies. Ne retournez pas votre siège d'auto à un détaillant ou à Clek.